


INSTRUCTION D'INSTALLATION VALVE DE SURPRESSION 1825LE

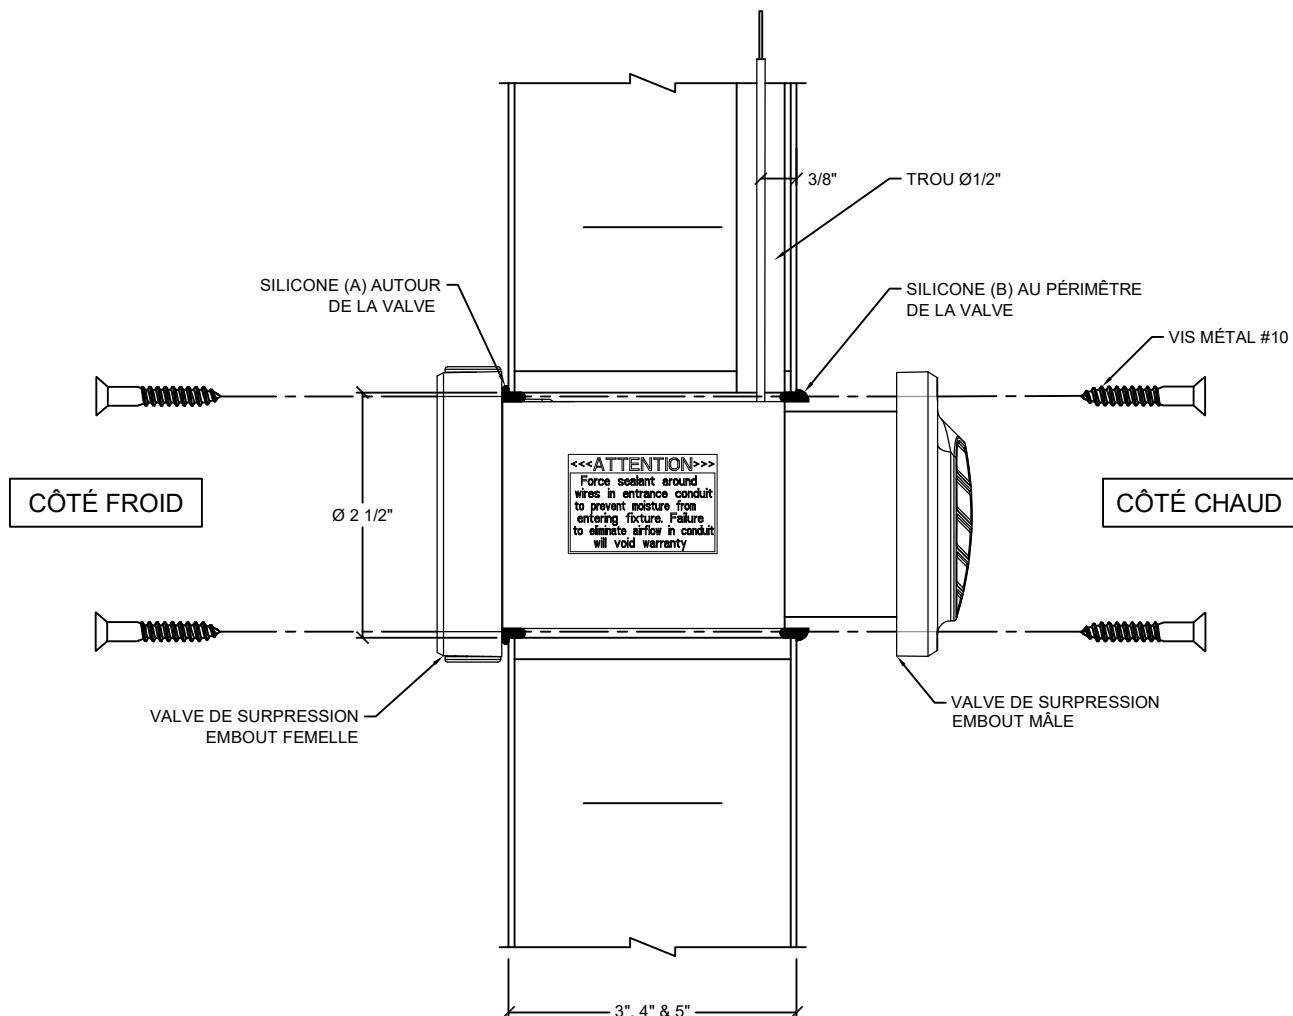

1. Percer un trou de $\varnothing 2 \frac{1}{2}$ " à travers le panneau.
2. Percer un trou de passage de $\varnothing 1/2$ " pour les fils du câble chauffant, le centre du trou à environ $3/8$ " de la face du mur côté chaud et orienté au dessus du trou de $\varnothing 2 \frac{1}{2}$ ".
(A). Placer un cordon de silicone autour de la valve de surpression de sorte que le cordon de silicone scelle le trou après l'insertion de la valve.
3. Insérez l'embout femelle de la valve de surpression dans le mur du côté froid, fil d'abord. Faites passer les fils à travers le trou de $1/2$ " jusqu'à la boîte de jonction pendant l'embout femelle traversent le mur. NE PAS TIRER SUR LES DEUX FILS DU CÂBLE CHAUFFANT.
(B). Silicone entre l'extrémité de la valve et la mousse, tout autour, y compris la zone de sortie du fil.
4. Fixez l'embout femelle de la valve (côté froid) au mur avec des vis métaux # 10 (x4). Ne pas trop serrer les vis car le couvercle ventilé risque d'être endommagé.
5. Insérer l'embout mâle de la valve (côté chaud) et fixez le au mur avec des vis métaux # 10 (x4). Ne pas trop serrer les vis car le couvercle ventilé risque d'être endommagé.
6. Connecter les deux fils du câble chauffant à une alimentation 110-120 Vac et le fil VERT à la mise à la terre. ATTENTION! BIEN VÉRIFIÉ QUE LE VOLTAGE EST CORRECT.
NE PAS BRANCHÉ LA VALVE DE SURPRESSION À UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE, RISQUE D'INCENDIE.

ATTENTION: Couper l'alimentation électrique pendant les périodes sans réfrigération pour réduire l'accumulation de chaleur.

Remarque sur l'emplacement: Les valve de surpressions peuvent générer de l'humidité ou du givre par temps humide. Lorsque l'air chaud et humide est refroidi lorsqu'il pénètre dans l'espace réfrigéré, la formation d'une certaine condensation est inévitable. Pour réduire les risques d'accumulation de givre ou d'humidité, la valve de surpression doit être situé à l'endroit où l'air chaud entrant peut se disperser sans entrer directement en contact avec une surface froide.